



Číslo: 8255/37/2019-32356/2019

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 22/2019/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Simona Fašungová	Číslo preukazu: 553
Telefón:	02 585 82 406	
Elektronická adresa:	simona.fasungova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Ivana Záleská	Číslo preukazu: 565
Telefón:	02 582 82 412	
Elektronická adresa:	ivana.zaleska@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Inšpektor OIOH:	Mgr. Iveta Kostelničáková	Číslo preukazu: 85
Telefón:	02 582 82 409	
Elektronická adresa:	iveta.kostelnickakova@sizp.sk	

Inšpektor OIOV:	RNDr. Martin Hyčko	Číslo preukazu: 558
Telefón:	02 582 82 436	
Elektronická adresa:	martin.hycko@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: FCC Slovensko, s.r.o.
Adresa sídla: Bratislavská 18, 900 51 Zohor
IČO: 31 390 714
Kontrola oznámená: 26.4.2019 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: RNDr. Dominika Mindašová Funkcia: odd. Inžiniering
Telefón: 0903 229 201
Elektronická adresa: Dominika.Mindasova@Fcc-group.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Technológia na triedenie, drvenie a výrobu alternatívneho paliva z komunálneho odpadu
Adresa prevádzky: Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Variabilný symbol: 373520114
Integrované povolenie: 3310-4236/37/2015/Kuc/373520114/IP
Vydané: 11.2.2015
Právoplatné: 3.3.2015
Projektovaná kapacita: 40 000 t odpadov ročne

Kategória:

5.3. b) bod 2. Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa predúpravu odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie.

E. Časová os

Kontrolované obdobie: 28.9.2016 – 26.4.2019
Začatie kontroly: 26.4.2019
Prvé miestne zisťovanie: 26.4.2019
Vypracovanie správy: 27.9.2019
Doručenie správy: podľa doručky z elektronického podania

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	65
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	-		

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 3310-4236/37/2015/Kuc/373520114/IP zo dňa 11.2.2015 v znení neskorších zmien. Predmetom kontroly bolo aj preverenie mimoriadnej udalosti – požiaru v prevádzke. Dňa 25.4.2019 v čase cca. 13:35 spozoroval pracovník pred halou Splitting na hromade zloženého zmiešaného odpadu, začínajúci požiar. Uvedenú skutočnosť oznámil telefonicky dispečerovi. Ten následne poslal zamestnancov, aby zahasili požiar prenosnými hasiacimi

prostriedkami (PHP). Z dôvodu silného vetra zamestnanci nevedeli uhasiť požiar PHP. Regionálny vedúci prevádzky zavola dobrovoľných hasičov zo Zohoru. Pri zistení situácie na mieste zásahu pochopili, že pri tak silnom vetre, sa začínajúce ložisko požiaru rýchlo rozširuje a nezvládnu to uhasiť. V čase cca. 13:55 prišli na miesto zásahu aj hasiči z OR Ha ZZ z Malaciek. Uvedený požiar už začali likvidovať a činnosť pri hasení koordinovať hasiči z OR Ha ZZ v Malackách. Následne bol zriadený hlavný štáb hasičov, ktorý koordinoval a usmerňoval likvidáciu začínajúceho rozsiahleho požiaru. Postupne sa požiar rýchlo rozšíril na základe veľmi silného nárazového vetra na iné časti prevádzky cca. až 300 m k hale druhotných surovín a to už v čase 14:10, kde bol zložený odpad z automobilových závodov a jednalo sa o textilie a plasty z výbavy motorových vozidiel spoločne s drevenými paletami. Pred halou Splitting, kde požiar začal, sa jednalo o zmiešaný odpad, PET fľaše, celulózu, papier a komunálny odpad. Neskôr sa požiar rozšíril na vedľajší súkromný pozemok firmy Auto AZ, kde začali horieť pneumatiky, odstavené rozobraté staré vozidlá, drevo, porast a stromy. Požiar sa podarilo zvládnuť a dostať pod kontrolu v nočných hodinách cca. o 22:00. Lokálne požiare pokračovali aj 26.4.2019, hasili sa dohorievajúce ložiská.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

SIŽP vykonala kontrolu v prevádzke dňa 26.4.2019. V čase kontroly pokračovali v prevádzke lokálne požiare a hasiči hasili dohorievajúce ložiská. Z dôvodu stále prebiehajúceho zásahu hasičov bol areál skládky odpadov v Zohore uzavretý.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie vydané pre prevádzku č. 3310-4236/37/2015/Kuc/373520114/IP zo dňa 11.2.2015 v znení neskorších zmien
2. Prevádzkový poriadok, opatrenia v prípade havárie – „Technológia na triedenie drvenie a výrobu alternatívneho paliva z komunálneho odpadu“ (ďalej len „prevádzkový poriadok“)
3. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, pre stavbu Technologická linka na výrobu tuhého alternatívneho paliva - forma naturálneho plnenia za poškodenú technologickú linku zo dňa 28.6.2013, vypracované Ing. Ivou Kostkovou, špecialistkou PO (ďalej len „riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby“)
4. Správa o zahorení haly splitting v areáli skládky Zohor zo dňa 26.4.2019, vypracovaná prevádzkovateľom
5. Prevádzkový denník za mesiac apríl 2019
6. Fotodokumentácia vyhotovená SIŽP v deň kontroly
7. Havarijný plán FCC Slovensko – prevádzka Zohor, verzia 2, účinný od 22.10.2014
8. Protokol o meraní č. SKR-COKP-2019/000427-003 zo dňa 26.4.2019
9. Záverečná správa z júna 2019, vypracovaná spoločnosťou AQUA-GEO, s.r.o. Bratislava, objednávateľ: FCC Zohor, s.r.o. (ďalej len „záverečná správa“)
10. Vyjadrenie k žiadosti o zaslanie výsledku odborného posudku o príčine a vzniku požiaru od Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Malackách zo dňa 7.8.2019

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka v kapitole II. Záväzné podmienky, A. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, 1. Všeobecné podmienky, bod 1.2.

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevplyvali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

V záverečnej správe je uvedené že prevádzkovateľ hasil vzniknutý požiar priesakovou kvapalinou. Pri požiari bolo z akumuláčnej nádrže vystriekaných niekoľko 100 m³ priesakovej kvapaliny z nádrže pre nie nebezpečný odpad. Kontaminácia spôsobená aplikáciou priesakovej kvapaliny pri hasení požiaru v oblasti vrtov S-1, S-3 menej S-2 bude distribuovaná podzemnou vodou v smere jej prúdenia do oblasti skládky a kontaminovaná podzemná voda bude vystupovať na západnom a juhozápadnom okraji skládky v oblasti vrtov KV-7,9,10,11 prípadne KV-12. V riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby je uvedené, že ako zdroj vody na hasenie požiaru sa má použiť jestvujúci podzemný hydrant, ktorý je v blízkosti stavby.

2. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, bod 9.

Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný:

- zhromažďovať odpady utriedene podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- Označovať nádoby, v ktorých sa zhromažďujú nebezpečné odpady identifikačným listom nebezpečných odpadov
- zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov, značiť ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
- zhromažďovať odpady vo vhodných nádobách, ktoré musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré by boli schopné spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.
- odovzdať odpady na zhodnotenie/zneškodnenie len osobe oprávnenej na takúto činnosť.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zhromažďoval odpad nevhodným spôsobom. Odpad bol zhromažďovaný neutriedene a nachádzal sa aj mimo odkladacej plochy a z dvoch strán ohraničenej kóje v tvare L, čo je zrejmé z vyhotovenej fotodokumentácie zo dňa kontroly. O tom že odpad musí byť dočasne umiestnený iba na odkladacej ploche pred halou (kója na vstupný odpad) je uvedené aj v prevádzkovom poriadku. Neutriedené zhromažďovanie veľkého množstva odpadu na malej ploche mohlo spôsobiť vsamoznietenie odpadu. *Vo vyjadrení k žiadosti o zaslanie výsledku odborného posudku o príčine a vzniku požiaru od Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Malackách zo dňa 7.8.2019 sa píše*

že príčina vzniku požiaru od fajčenia a v dôsledku nedbanlivosti a neopatrnosti osoby, resp. osôb pri manipulácii s otvoreným ohňom bola vylúčená. Príčina vzniku požiaru spôsobená chemickým samovznietením bola s najväčšou pravdepodobnosťou potvrdená.

3. Podmienka v kapitole II. Záväzné podmienky, A. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, 1. Všeobecné podmienky, bod 4.

Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy, musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musí o nej byť upovedomená bezodkladne inšpekcia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vznik požiaru zaznamenal do prevádzkového denníku v deň požiaru. Správu o zahorení prevádzky zaslal prevádzkovateľ mailom dňa 26.4.2019.

4. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Podávanie správ, bod 7.5.

Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať povolujujúci orgán o prevádzkových poruchách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach v prevádzke a spôsoboch ich riešenia a odstránenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ podal prvú informáciu o mimoriadnej udalosti v prevádzke mailom dňa 25.4.2019, t.j. v deň vzniku požiaru. Správu o zahorení prevádzky zaslal prevádzkovateľ mailom dňa 26.4.2019. Správa o vyšetrení príčin prevádzkovej havárie (požiaru), ku ktorému došlo dňa 25.4.2019 bola zaslaná emailom dňa 15.08.2019.

5. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami, bod 6.3.

V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály budú do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má vypracovaný havarijný plán pre všetky prevádzky nachádzajúce sa v areáli skládky v Zohore, vrátane zariadenia prevádzky „Technológia na triedenie, drvenie a výrobu alternatívneho paliva z komunálneho odpadu“. Súčasťou havarijného plánu je aj určenie miesta skladovania prostriedkov slúžiacich na likvidáciu prípadných havarijných únikov. V prevádzke nie sú skladované žiadne škodlivé alebo obzvlášť škodlivé látky. Sú

využívané len ako prevádzkové kvapaliny, mazivá alebo oleje pre udržanie bezproblémového chodu strojného vybavenia haly.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka v kapitole II. Záväzné podmienky, A. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, 1. Všeobecné podmienky, bod 4.
2. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Podávanie správ, bod 7.5.
3. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami, bod 6.3.

Nedodržané v časti

-

Nedodržané

1. Podmienka v kapitole II. Záväzné podmienky, A. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, 1. Všeobecné podmienky, bod 1.2.
2. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, bod 9.

Nie je možné vyhodnotiť

-

M. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP vykonala kontrolu pri ktorej zistila určité nedostatky ktoré sú v rozpore s podmienkami integrovaného povolenia č. 3310-4236/37/2015/Kuc/373520114/IP zo dňa 11.2.2015 v znení neskorších zmien.

Vo vyjadrení k žiadosti o zaslanie výsledku odborného posudku o príčine a vzniku požiaru od Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Malackách je uvedené:

Pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru sa vychádzalo z výsledkov obhliadky požiariska, z určeného miesta vzniku požiaru a z informácií strážnej služby v čase vzniku.

Preverované boli nasledovné verzie príčiny vzniku požiaru:

1. *nedbalosť a neopatrnosť osoby pri manipulácii s otvoreným ohňom v súvislosti s fajčením,*
2. *samovznietenie odpadu v skládke.*

Príčina vzniku požiaru od fajčenia a v dôsledku nedbanlivosti a neopatrnosti osoby, resp. osôb pri manipulácii s otvoreným ohňom bola vylúčená. Príčina vzniku požiaru spôsobená chemickým samovznietením bola s najväčšou pravdepodobnosťou potvrdená.

V súvislosti so zistenou príčinou vzniku požiaru nebolo zistené porušenie predpisov o ochrane pred požiarom, nakoľko v projektovej dokumentácii protipožiarnej bezpečnosti stavby zo dňa 28.06.2013 vypracovanej Ing. Evou Kostkovou je uvedené v bode „5.4 Odstupové vzdialenosti:“ – že odstupová vzdialenosť stavby, ktorá bola zasiahnutá požiarom je 0 m.

V Záveroch a odporúčaniach záverečnej správy je uvedené:

Na základe porovnania výsledkov chemických analýz zemín s indikačnými (ID) a intervenčnými (IT) kritériami v zmysle smernice MŽP SR 1/2015-7 bolo zistené ich prekročenie len pre NEL-IC a Cr. V ostatných stanovených ukazovateľoch výraznejší vplyv skládky na kvalitu analyzovaných zemín nebol pozorovaný.

Podstatne horšia situácia bola sledovaná v prípade kvality podzemných vôd. Na základe porovnania výsledkov chemických analýz s indikačnými (ID) a /alebo intervenčnými (IT) kritériami v zmysle smernice MŽP SR 1/2015-7 bolo zistené ich prekročenie pre vodivosť, amónne ióny, ChSK-Mn, chloridy dusitany, Al^{3+} , Ni, B, Co. Z uvedeného vyplýva, že chemické zloženie a kvalita podzemných vôd v sledovaných vrtoch (hlavne S-1 a S-3, menej S-2) vykazuje silnú kontamináciu. S najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o kontamináciu spôsobenú pri hasení požiaru, kde ako médium na hasenie boli použité priesakové kvapaliny z príľahlej retenčnej nádrže na nie nebezpečný odpad a bolo ich vystriekaných niekoľko desiatok až stovák kubíkov.

Smer prúdenia podzemnej vody v areáli skládky je SV→JZ, v oblasti vrtov KV-1 a KV-2 sa smer mení na S→J.

Kontaminácia spôsobená aplikáciou priesakovej kvapaliny pri hasení požiaru v oblasti vrtov S-1, S-3 menej S-2 bude distribuovaná podzemnou vodou v smere jej prúdenia do oblasti skládky a kontaminovaná podzemná voda bude vystupovať na západnom a juhozápadnom okraji skládky v oblasti vrtov KV-7,9,10,11 prípadne KV-12.

Pre zachytenie kontaminačného mraku a sanáciu tejto kontaminácie navrhujeme aplikáciu hydraulickéj ochrany podzemných vôd v okolí skládky. V oblasti vrtov KV – 1,2,7,9,10,11 prípadne KV-12 navrhujeme sadiť ponorné čerpadlá, ktoré znížením hladiny podzemnej vody v nich usmernia tok podzemnej vody do týchto vrtov a zabráni výstupu tejto vody mimo areál skládky. Vyčerpaná podzemná voda bude spätne vypúšťaná na skládku s nie nebezpečným odpadom a následne čistená v reverznej osmóze na skládke.

Hladina podzemnej vody v monitorovacích vrtoch v areáli skládky je na úrovni 3,5 – 4,0 m pod terénom. Nepriepustné podložie tvorené ílmi je v úrovni cca 7,0 m pod terénom. Zníženie podzemnej vody vo vrtoch navrhujeme na úroveň nepriepustného ílového podložia, ktoré je v hĺbke cca 7,0 m pod terénom. Prítoky podzemnej vody do vrtov v danom prostredí budú malé, na úrovni desiatín až stotín l/s. Pri sumárnom čerpaní všetkých vrtov predpokladáme výdatnosti do 0,5 – 0,7 l/s.

Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienok povolenia uvedených v časti J. tejto správy.

Bolo zistené že:

- Prevádzkovateľ použil na hasenie požiaru niekoľko 100 m³ priesakovej kvapaliny.
- Prevádzkovateľ zhromažďoval odpad nevhodným spôsobom, odpad bol zhromažďovaný neutriedene a nachádzal sa aj mimo odkladacej plochy.

Uvedenými zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

SIŽP podľa § 35 ods. 2:

- písm. b) zákona o IPKZ uloží pokutu za zistený správny delikt.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Simona Fašungová



Ing. Ivana Záleská





Číslo: 8255/37/2019-37716/Faš

DODATOK K SPRÁVE O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 22/2019/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Výsledok správa:

§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta

Výsledok dodatok:

§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta

B. Časová os

Posledná kontrola: 27.9.2016 – 11.11.2016

Kontrolované obdobie: 28.9.2016 – 26.4.2019

Začatie kontroly: 26.4.2019

Prvé miestne zisťovanie: 26.4.2019

Vypracovanie správy: 27.9.2019

Doručenie správy: 2.10.2019

Vypracovanie dodatku: 11.10.2019

Doručenie dodatku: Deň prerokovania správy

C. Použité podklady

1. Vyjadrenie k správe o environmentálnej kontrole č. 22/2019/P zo dňa 7.10.2019
2. Správa o environmentálnej kontrole č. 22/2019/P

D. Kontrolné zistenia

1. Podmienka v kapitole II. Záväzné podmienky, A. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, 1. Všeobecné podmienky, bod 1.2.

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne neovplyvňovali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.

Pôvodné znenie uvedené v správe:

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

V záverečnej správe je uvedené že prevádzkovateľ hasil vzniknutý požiar priesakovou kvapalinou. Pri požiari bolo z akumulácie nádrže vystriekaných niekoľko 100 m³ priesakovej kvapaliny z nádrže pre nie nebezpečný odpad. Kontaminácia spôsobená aplikáciou priesakovej kvapaliny pri hasení požiaru v oblasti vrtov S-1, S-3 menej S-2 bude distribuovaná podzemnou vodou v smere jej prúdenia do oblasti skládky a kontaminovaná podzemná voda bude vystupovať na západnom a juhozápadnom okraji skládky v oblasti vrtov KV-7,9,10,11 prípadne KV-12. V riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby je uvedené, že ako zdroj vody na hasenie požiaru sa má použiť jestvujúci podzemný hydrant, ktorý je v blízkosti stavby.

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ hasil vzniknutý požiar výlučne s prenosnými hasiacimi prístrojmi. Hasiči mali k dispozícii dve požiarne nádrže, o čom boli poučení priamo na mieste ako aj informovaní listom zo dňa 17.10.2016 (zoznam odberných miest a situačný plán odberných miest na prevádzke „ZOHOR“). Keď sa požiar rozšíril, priestor si ohraničili páskou a prevádzkovateľ tam už nemal prístup. Hasiči na základe vlastného rozhodnutia začali čerpať vodu z akumulácie nádrže priesakových vôd.

Nové znenie:

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

2. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, bod 9.

Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný:

- zhromažďovať odpady utriedene podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- Označovať nádoby, v ktorých sa zhromažďujú nebezpečné odpady identifikačným listom nebezpečných odpadov
- zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov, značiť ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
- zhromažďovať odpady vo vhodných nádobách, ktoré musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré by boli schopné spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.
- odovzdať odpady na zhodnotenie/zneškodnenie len osobe oprávnenej na takúto činnosť.

Pôvodné znenie uvedené v správe:

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zhromažďoval odpad nevhodným spôsobom. Odpad bol zhromažďovaný neutriedene a nachádzal sa aj mimo odkladacej plochy a z dvoch strán ohraničenej kóje v tvare L, čo je zrejmé z vyhotovenej fotodokumentácie zo dňa kontroly. O tom že odpad musí byť dočasne umiestnený iba na odkladacej ploche pred halou (kója na vstupný odpad) je uvedené aj v prevádzkovom poriadku. Neutriedené zhromažďovanie veľkého množstva odpadu na malej ploche mohlo spôsobiť vsamoznietenie odpadu. *Vo vyjadrení k žiadosti o zaslanie výsledku odborného posudku o príčine a vzniku požiaru od Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Malackách zo dňa 7.8.2019 sa píše že príčina vzniku požiaru od fajčenia a v dôsledku nedbanlivosti a neopatrnosti osoby, resp. osôb pri manipulácii s otvoreným ohňom bola vylúčená. Príčina vzniku požiaru spôsobená chemickým samovznietením bola s najväčšou pravdepodobnosťou potvrdená.*

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

Na ploche pred halou Splitting sme odpad nahŕňali na vymedzenú plochu. Odpad sa privážal zmiešaný vo veľkokapacitných kontajneroch takže sa neutriedoval, ale navážal priamo na spracovanie do terminátora.

Táto podmienka sa týka pôvodcovských odpadov, nie odpadov od predchádzajúcich držiteľov, ktoré sú určené na spracovanie na zariadení Splitting. Odpad, ktorý bol zhromaždený pred halou Splitting, bol odpad od predchádzajúcich držiteľov.

Nové znenie:

Zistený stav **Nedodržaná v časti**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zhromažďoval odpad nevhodným spôsobom. Odpad bol zhromažďovaný neutriedene a nachádzal sa aj mimo odkladacej plochy a z dvoch strán ohraničenej kóje v tvare L, čo je zrejmé z vyhotovenej fotodokumentácie zo dňa kontroly. O tom že odpad musí byť dočasne umiestnený iba na odkladacej ploche pred halou (kója na vstupný odpad), prípadne je bezprostredne po dovoze z kontajnera dávkovaný do jednohriadeľového drviča odpadu KOMPTECH TERMINATOR 3400 SPEZIAL, v ktorom prebieha prvotné drvenie odpadov je uvedené aj v prevádzkovom poriadku. Neutriedené zhromažďovanie veľkého množstva odpadu na malej ploche mohlo spôsobiť vsamoznietenie odpadu. *Vo vyjadrení k žiadosti o zaslanie výsledku odborného posudku o príčine a vzniku požiaru od Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Malackách zo dňa 7.8.2019 sa píše že príčina vzniku požiaru od fajčenia a v dôsledku nedbanlivosti a neopatrnosti osoby, resp. osôb pri manipulácii s otvoreným ohňom bola vylúčená. Príčina vzniku požiaru spôsobená chemickým samovznietením bola s najväčšou pravdepodobnosťou potvrdená.*

E. Prílohy dodatku Nie

F. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Pôvodné znenie uvedené v správe:

Dodržané

1. Podmienka v kapitole II. Záväzné podmienky, A. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, 1. Všeobecné podmienky, bod 4.
2. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Podávanie správ, bod 7.5.
3. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami, bod 6.3.

Nedodržané v časti

-

Nedodržané

1. Podmienka v kapitole II. Záväzné podmienky, A. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, 1. Všeobecné podmienky, bod 1.2.
2. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, bod 9.

Nie je možné vyhodnotiť

-

Nové znenie:

Dodržané

1. Podmienka v kapitole II. Záväzné podmienky, A. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, 1. Všeobecné podmienky, bod 1.2.
2. Podmienka v kapitole II. Záväzné podmienky, A. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, 1. Všeobecné podmienky, bod 4.
3. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Podávanie správ, bod 7.5.
4. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami, bod 6.3.

Nedodržané v časti

1. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, bod 9.

Nedodržané

-

Nie je možné vyhodnotiť

-

G. Záver – celkové zhodnotenie

Pôvodné znenie uvedené v správe:

SIŽP vykonala kontrolu pri ktorej zistila určité nedostatky ktoré sú v rozpore s podmienkami integrovaného povolenia č. 3310-4236/37/2015/Kuc/373520114/IP zo dňa 11.2.2015 v znení neskorších zmien.

Vo vyjadrení k žiadosti o zaslanie výsledku odborného posudku o príčine a vzniku požiaru od Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Malackách je uvedené:

Pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru sa vychádzalo z výsledkov obhliadky požiariska, z určeného miesta vzniku požiaru a z informácií strážnej služby v čase vzniku.

Preverované boli nasledovné verzie príčiny vzniku požiaru:

- 1. nedbalosť a neopatrnosť osoby pri manipulácii s otvoreným ohňom v súvislosti s fajčením,*
- 2. samovznietenie odpadu v skládke.*

Príčina vzniku požiaru od fajčenia a v dôsledku nebanlivosti a neopatrnosti osoby, resp. osôb pri manipulácii s otvoreným ohňom bola vylúčená. Príčina vzniku požiaru spôsobená chemickým samovznietením bola s najväčšou pravdepodobnosťou potvrdená.

V súvislosti so zistenou príčinou vzniku požiaru nebolo zistené porušenie predpisov o ochrane pred požiarom, nakoľko v projektovej dokumentácii protipožiarnej bezpečnosti stavby zo dňa 28.06.2013 vypracovanej Ing. Evou Kostkovou je uvedené v bode „5.4 Odstupové vzdialenosti:“ – že odstupová vzdialenosť stavby, ktorá bola zasiahnutá požiarom je 0 m.

V Záveroch a odporúčaniach záverečnej správy je uvedené:

Na základe porovnania výsledkov chemických analýz zemín s indikačnými (ID) a intervenčnými (IT) kritériami v zmysle smernice MŽP SR 1/2015-7 bolo zistené ich prekročenie len pre NEL-IC a Cr. V ostatných stanovených ukazovateľoch výraznejší vplyv skládky na kvalitu analyzovaných zemín nebol pozorovaný.

Podstatne horšia situácia bola sledovaná v prípade kvality podzemných vôd. Na základe porovnania výsledkov chemických analýz s indikačnými (ID) a /alebo intervenčnými (IT) kritériami v zmysle smernice MŽP SR 1/2015-7 bolo zistené ich prekročenie pre vodivosť, amónne ióny, ChSK-Mn, chloridy dusitany, Al^{3+} , Ni, B, Co. Z uvedeného vyplýva, že chemické zloženie a kvalita podzemných vôd v sledovaných vrtoch (hlavne S-1 a S-3, menej S-2) vykazuje silnú kontamináciu. S najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o kontamináciu spôsobenú pri hasení požiaru, kde ako médium na hasenie boli použité priesakové kvapaliny z priľahlej retenčnej nádrže na nie nebezpečný odpad a bolo ich vystriekaných niekoľko desiatok až stovák kubíkov.

Smer prúdenia podzemnej vody v areáli skládky je SV→JZ, v oblasti vrtoz KV-1 a KV-2 sa smer mení na S→J.

Kontaminácia spôsobená aplikáciou priesakovej kvapaliny pri hasení požiaru v oblasti vrtoz S-1, S-3 menej S-2 bude distribuovaná podzemnou vodou v smere jej prúdenia do oblasti skládky a kontaminovaná podzemná voda bude vystupovať na západnom a juhozápadnom okraji skládky v oblasti vrtoz KV-7,9,10,11 prípadne KV-12.

Pre zachytenie kontaminačného mraku a sanáciu tejto kontaminácie navrhujeme aplikáciu hydraulického ochrany podzemných vôd v okolí skládky. V oblasti vrtoz KV – 1,2,7,9,10,11 prípadne KV-12 navrhujeme sadiť ponorné čerpadlá, ktoré znížením hladiny podzemnej vody v nich usmernia tok podzemnej vody do týchto vrtoz a zabránia výstupu tejto vody mimo areál skládky. Vyčerpaná podzemná voda bude spätne vypúšťaná na skládku s nie nebezpečným odpadom a následne čistená v reverznej osmóze na skládku.

Hladina podzemnej vody v monitorovacích vrtoch v areáli skládky je na úrovni 3,5 – 4,0 m pod terénom. Nepriepustné podložie tvorené ílmi je v úrovni cca 7,0 m pod terénom. Zníženie podzemnej vody vo vrtoch navrhujeme na úroveň nepriepustného ílového podložia,

ktoré je v hĺbke cca 7,0 m pod terénom. Prítoky podzemnej vody do vrtov v danom prostredí budú malé, na úrovni desiatín až stotín l/s. Pri sumárnom čerpaní všetkých vrtov predpokladáme výdatnosti do 0,5 – 0,7 l/s.

Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienok povolenia uvedených v časti J. tejto správy.

Bolo zistené že:

- Prevádzkovateľ použil na hasenie požiaru niekoľko 100 m³ priesakovej kvapaliny.
- Prevádzkovateľ zhromažďoval odpad nevhodným spôsobom, odpad bol zhromažďovaný neutriedene a nachádzal sa aj mimo odkladacej plochy.

Uvedenými zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

SIŽP podľa § 35 ods. 2:

- písm. b) zákona o IPKZ uloží pokutu za zistený správny delikt.

Nové znenie:

SIŽP vykonala kontrolu pri ktorej zistila určité nedostatky ktoré sú v rozpore s podmienkami integrovaného povolenia č. 3310-4236/37/2015/Kuc/373520114/IP zo dňa 11.2.2015 v znení neskorších zmien.

Vo vyjadrení k žiadosti o zaslanie výsledku odborného posudku o príčine a vzniku požiaru od Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Malackách je uvedené:

Pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru sa vychádzalo z výsledkov obhliadky požiariska, z určeného miesta vzniku požiaru a z informácií strážnej služby v čase vzniku.

Preverované boli nasledovné verzie príčiny vzniku požiaru:

- 1. nedbalosť a neopatrnosť osoby pri manipulácii s otvoreným ohňom v súvislosti s fajčením,*
- 2. samovznietenie odpadu v skládke.*

Príčina vzniku požiaru od fajčenia a v dôsledku nedbanlivosti a neopatrnosti osoby, resp. osôb pri manipulácii s otvoreným ohňom bola vylúčená. Príčina vzniku požiaru spôsobená chemickým samovznietením bola s najväčšou pravdepodobnosťou potvrdená.

V súvislosti so zistenou príčinou vzniku požiaru nebolo zistené porušenie predpisov o ochrane pred požiarom, nakoľko v projektovej dokumentácii protipožiarnej bezpečnosti stavby zo dňa 28.06.2013 vypracovanej Ing. Evou Kostkovou je uvedené v bode „5.4 Odstupové vzdialenosti:“ – že odstupová vzdialenosť stavby, ktorá bola zasiahnutá požiarom je 0 m.

V Záveroch a odporúčaní záverečnej správy je uvedené:

Na základe porovnania výsledkov chemických analýz zemín s indikačnými (ID) a intervenčnými (IT) kritériami v zmysle smernice MŽP SR 1/2015-7 bolo zistené ich prekročenie len pre NEL-IC a Cr. V ostatných stanovených ukazovateľoch výraznejší vplyv skládky na kvalitu analyzovaných zemín nebol pozorovaný.

Podstatne horšia situácia bola sledovaná v prípade kvality podzemných vôd. Na základe porovnania výsledkov chemických analýz s indikačnými (ID) a /alebo intervenčnými (IT) kritériami v zmysle smernice MŽP SR 1/2015-7 bolo zistené ich prekročenie pre vodivosť,

amónne ióny, ChSK-Mn, chloridy dusitany, Al^{3+} , Ni, B, Co. Z uvedeného vyplýva, že chemické zloženie a kvalita podzemných vôd v sledovaných vrtoch (hlavne S-1 a S-3, menej S-2) vykazuje silnú kontamináciu. S najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o kontamináciu spôsobenú pri hasení požiaru, kde ako médium na hasenie boli použité priesakové kvapaliny z príľahlej retenčnej nádrže na nie nebezpečný odpad a bolo ich vystriekaných niekoľko desiatok až stovák kubíkov.

Smer prúdenia podzemnej vody v areáli skládky je $SV \rightarrow JZ$, v oblasti vrtov KV-1 a KV-2 sa smer mení na $S \rightarrow J$.

Kontaminácia spôsobená aplikáciou priesakovej kvapaliny pri hasení požiaru v oblasti vrtov S-1, S-3 menej S-2 bude distribuovaná podzemnou vodou v smere jej prúdenia do oblasti skládky a kontaminovaná podzemná voda bude vystupovať na západnom a juhozápadnom okraji skládky v oblasti vrtov KV-7,9,10,11 prípadne KV-12.

Pre zachytenie kontaminačného mraku a sanáciu tejto kontaminácie navrhujeme aplikáciu hydraulickéj ochrany podzemných vôd v okolí skládky. V oblasti vrtov KV – 1,2,7,9,10,11 prípadne KV-12 navrhujeme sadiť ponorné čerpadlá, ktoré znížením hladiny podzemnej vody v nich usmernia tok podzemnej vody do týchto vrtov a zabránia výstupu tejto vody mimo areál skládky. Vyčerpaná podzemná voda bude spätne vypúšťaná na skládku s nie nebezpečným odpadom a následne čistená v reverznej osmóze na skládke.

Hladina podzemnej vody v monitorovacích vrtoch v areáli skládky je na úrovni 3,5 – 4,0 m pod terénom. Nepriepustné podložie tvorené ílmi je v úrovni cca 7,0 m pod terénom. Zníženie podzemnej vody vo vrtoch navrhujeme na úroveň nepriepustného ílového podložia, ktoré je v hĺbke cca 7,0 m pod terénom. Prítoky podzemnej vody do vrtov v danom prostredí budú malé, na úrovni desiatín až stotín l/s. Pri sumárnom čerpaní všetkých vrtov predpokladáme výdatnosti do 0,5 – 0,7 l/s.

Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienok povolenia uvedených v časti J. tejto správy.

Bolo zistené že:

- Prevádzkovateľ zhromažďoval odpad nevhodným spôsobom, odpad bol zhromažďovaný neutriedene a nachádzal sa aj mimo odkladacej plochy.

Uvedenými zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

SIŽP podľa § 35 ods. 2:

- písm. b) zákona o IPKZ uloží pokutu za zistený správny delikt.

H. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Simona Fašungová


.....
Ing. Ivana Záleská


.....



Číslo: 8255/37/2019-37718/Faš

ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 22/2019/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Simona Fašungová	Číslo preukazu: 553
Telefón:	02 585 82 406	
Elektronická adresa:	simona.fasungova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Ivana Záleská	Číslo preukazu: 565
Telefón:	02 582 82 412	
Elektronická adresa:	ivana.zaleska@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Inšpektor OIOH:	Mgr. Iveta Kostelničáková	Číslo preukazu: 85
Telefón:	02 582 82 409	
Elektronická adresa:	iveta.kostelnicakova@sizp.sk	

Inšpektor OIOV:	RNDr. Martin Hyčko	Číslo preukazu: 558
Telefón:	02 582 82 436	
Elektronická adresa:	martin.hycko@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: FCC Slovensko, s.r.o.
Adresa sídla: Bratislavská 18, 900 51 Zohor
IČO: 31 390 714
Kontrola oznámená: 26.4.2019 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: RNDr. Dominika Mindašová Funkcia: odd. Inžiniering
Telefón: 0903 229 201
Elektronická adresa: Dominika.Mindasova@Fcc-group.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Technológia na triedenie, drvenie a výrobu alternatívneho paliva z komunálneho odpadu
Adresa prevádzky: Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Variabilný symbol: 373520114
Integrované povolenie: 3310-4236/37/2015/Kuc/373520114/IP
Vydané: 11.2.2015
Právoplatné: 3.3.2015
Projektovaná kapacita: 40 000 t odpadov ročne

Kategória:

5.3. b) bod 2. Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa predúpravu odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie: 3.3.2015 – 27.9.2016
Posledná kontrola: 27.9.2016 – 11.11.2016
Kontrolované obdobie: 28.9.2019 – 26.4.2019
Začatie kontroly: 26.4.2019
Prvé miestne zisťovanie: 26.4.2019
Vypracovanie správy: 27.9.2019
Doručenie správy: 2.10.2019
Vypracovanie dodatku: 11.10.2019
Doručenie dodatku: 14.10.2019
Vyprac. neopodstatnenosti: -
Doruč. neopodstatnenosti: -
Prerokovanie správy: 14.10.2019

F. Prílohy zápisnice

Nie

G. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky

Dodržané

1. Podmienka v kapitole II. Závazné podmienky, A. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, 1. Všeobecné podmienky, bod 1.2.
2. Podmienka v kapitole II. Závazné podmienky, A. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, 1. Všeobecné podmienky, bod 4.
3. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Podávanie správ, bod 7.5.
4. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami, bod 6.3.

Nedodržané v časti

1. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, bod 9.

Nedodržané

-

Nie je možné vyhodnotiť

-

H. Záver

Prevádzkovateľ zaslal dňa 7.10.2019 vyjadrenie k správe o environmentálnej kontrole č. 22/2019/P zo dňa 7.10.2019. SIŽP vypracovala na základe vyjadrenia prevádzkovateľa dodatok k správe o environmentálnej kontrole č. 22/2019/P dňa 11.10.2019.

Prevádzkovateľ nemá pripomienky k dodatku k správe o environmentálnej kontrole č. 22/2019/P zo dňa 11.10.2019.

I. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Simona Fašungová


.....

Ing. Ivana Záleská


.....

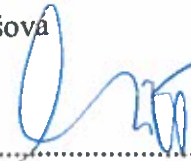
Prevádzkovateľ:

Bezdôvodné nedostavenie: Nie

Odmietnutie podpísania zápisnice: Nie

Zástupca: RNDr. Dominika Mindašová

Funkcia: odd. Inžiniering


.....

Prevzala dňa 14.10.2019

Mindašová



