



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 2962-7777/2016/Imr/374700107

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 8/2016/Z

Počas environmentálnej kontroly a pri vypracovaní správy o environmentálnej kontrole sa postupovalo podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: **Bežná**

Výsledok: **§ 35 ods. 1 zákona o IPKZ**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: **Mgr. Helena Imrichová, PhD.** Číslo preukazu: 469

Telefón: **037 656 06 32**

Elektronická adresa: **helena.imrichova@sizp.sk**

Zúčastnená v dňoch: **19.2.2016 a 24.2.2016**

Inšpektor: **RNDr. Martin Jursa** Číslo preukazu: 495

Zúčastnený v dňoch: **19.2.2016 a 24.2.2016**

Inšpektor:	Ing. Ingrid Pojezdalová	Číslo preukazu: 507
Zúčastnená dňa:	19.2.2016	
Inšpektor:	Ing. Monika Szalaiová	Číslo preukazu: 468
Zúčastnená dňa:	19.2.2016	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	EPP Slovensko, s.r.o.		
Adresa sídla:	Terezov 4		
	920 03 Hlohovec		
IČO:	47 241 381		
Kontrola oznámená:	09. 02. 2016	Spôsob:	Telefonicky
Zúčastnené osoby:	Ing. Miroslava Svetlíková	Funkcia:	splnomocnená osoba
	Telefón:	0918340271	
	Elektronická adresa:	msvetlikova@eppslovensko.sk	
	Roman Tóth	Funkcia:	EKOCONSULT®-enviro, a.s.

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	„Farma Terezov s.r.o. – prevádzka Terezov“
Adresa prevádzky:	Terezov 4, 920 03 Hlohovec, časť Šulekovo
Variabilný symbol:	374700107
Integrované povolenie v znení neskorších zmien a doplnení:	3086-20078/37/2008/Zál/374700107
Vydané:	8.8.2008
Právoplatné:	12.9.2008
Projektová kapacita:	11 714 ks ošípaných (6 420 ks výkrmových ošípaných nad 30 kg, 1 454 ks prasníc, 3 840 ks odstavčiat do 30 kg)

Kategória: 6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo
6.6. c) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 750 ks prasníc.

E. Časová os

Kontrolované obdobie: 6.6.2014 – 19.2.2016
Začatie kontroly: 19.2.2016
Prvé miestne zisťovanie: 19.2.2016
Druhé miestne zisťovanie: 24.2.2016
Vypracovanie správy: 7.3.2016

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Všeobecné podmienky; Podmienky pre dobu prevádzkovania; Technicko-prevádzkové podmienky; Opatrenia na prevenciu znečisťovania (najmä použitím najlepších dostupných techník); Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky; Podávanie správ

H. Stav prevádzky v čase prvého miestneho zisťovania (dňa 19. 02. 2016) – opis

V čase kontroly spojenej s miestnou obhliadkou sa v prevádzke vykonávala činnosť – chov ošípaných v 14 halách (konkrétne č. 1 až 11 a č. 13 až 15). Hala č. 12 bola v tom čase prázdna z dôvodu rekonštrukcie haly.

Číslo objektu	Projektovaná kapacita	Stav v čase kontroly	Kategória zvierat
1	800	767	Výkrm
2	800	781	Výkrm
3	800	652	Výkrm
4	800	782	Výkrm
5	800	791	Výkrm
6	800	443	Výkrm
7	1 920	1 912	Odstav
8	1 920	1 897	Odstav
9	1 620 (výkrm), 3 000 (odchov)	961, 645	Výkrm, odstav
10	152	52 + 697	Prasnice + ciciaky
11	144	144 + 1 967	Prasnice + ciciaky
12	288	prázdna	-
13	350	321	Prasnice
14	250	226	Prasnice
15	270	261	Prasnice

V čase kontroly bol:

- celkový počet prasníc 1 004 ks;
- celkový počet ošípaných nad 30 kg 5 177 ks;
- celkový počet odstavčiat 4 454 ks;
- spolu 10 635 ks.

V čase kontroly bol stav v jednotlivých žumpách nasledovný:

- žumpa č. 1 a č. 2 sa už nevyužívajú a hnojovica z hál č. 1 až 6 je priamo odvádzaná do prečerpávacej nádrže;

- pri hale č. 7 sú dve žumpy, z ktorej jedna sa nevyužíva a je zabetónovaná a druhá bola v čase kontroly takmer prázdna;
- pri hale č. 8 sú dve žumpy, z ktorých jedna bola takmer prázdna a druhá bola plná;
- pri hale č. 9 sú dve žumpy, ktoré boli obe plné;
- hnojovica z haly č. 10 a č. 11 je odvádzaná do dvoch žump, z ktorých jedna bola prázdna a druhej stav sa nedal zistiť z dôvodu rekonštrukčných prác prebiehajúcich v 1/3 haly č. 10;
- pri hale č. 12 sú dve žumpy, ktoré boli prázdne;
- hnojovica z haly č. 13 a č. 14 je odvádzaná do jednej spoločnej žumpy, ktorá bola takmer plná;
- pri hale č. 15 sú dve žumpy, ktoré boli plné.

Žumpa na splaškové vody zo sociálnej miestnosti (šatne) bola prázdna.

Žumpa na splaškové vody z administratívnej budovy bola do 1/2 objemu plná.

Žumpa pri kafilérnom boxe bola do 1/2 objemu plná.

Kafilérny box bol prázdny a vydezinfikovaný.

I. Použité podklady

Dňa 19. 02. 2016 v čase kontroly boli Inšpektorátu predložené nasledovné podklady:

1. Prevádzkový denník o vykonaných dezinfekčných prácach od 06. 06. 2014 do 19. 02. 2016.

Dňa 22. 02. 2016 boli Inšpektorátu elektronicky zaslané nasledovné podklady:

1. Aktuálny stav v jednotlivých halách a údaje o mesačnej produkcii hnojovice.
2. Zmluva o vývoze splaškov a tekutého hnoja uzatvorená s dodávateľom Letoni s.r.o. zo dňa 01. 01. 2013.
3. Prevádzkový denník – záznam o vykonanej kontrole plnenia žumpy na splaškové vody od 11. 06. 2014 do 09. 02. 2016.
4. Doklady (faktúry) za vyprázdnovanie žumpy na administratívnu budovu, šatne a kafilérny box od 06. 06. 2014 do 19. 02. 2016:
 - č. 2014/093 vyhotovená dňa 14. 07. 2014,
 - č. 2014/117 vyhotovená dňa 15. 10. 2014,
 - č. 2014/130 vyhotovená dňa 04. 12. 2014,

- č. 2015/019 vyhotovená dňa 28. 02. 2015,
 - č. 2015/048 vyhotovená dňa 24. 05. 2015,
 - č. 2015/088 vyhotovená dňa 17. 08. 2015,
 - č. 2015/113 vyhotovená dňa 10. 10. 2015,
 - č. 2016/003 vyhotovená dňa 14. 02. 2016.
5. Doklady (faktúry) za čistenie areálu, ktoré vykonal Jozef Čapkovič:
 - faktúra č. FV1400223 zo dňa 21. 07. 2014;
 - faktúra č. FV1500110 zo dňa 23. 04. 2015;
 - faktúra č. FV1500410 zo dňa 21. 09. 2015;
 - faktúra č. FV1500543 zo dňa 23. 11. 2015.
 6. Doklady (faktúry) o zakúpení vysokotlakových čističov od firmy Kärcher:
 - faktúra č. 6230100778 zo dňa 21. 08. 2015 (2 ks vysokotlakových čističov);
 - faktúra č. 6230101243 zo dňa 28. 08. 2015 (2 ks vysokotlakových čističov).
 7. Zoznam používaných látok na dezinfekciu a deratizáciu.
 8. Zoznam používaných krmných zmesí:
 - 4120 CREEP PELLETS Zn gr.;
 - 4220 WEANING PELLETS Zn gr.;
 - 4250 STARTER gr.;
 - 5163 A1 TOP syp.;
 - 5233 A2 TOP syp.;
 - 5333 A3 TOP syp.;
 - 5650 PCH2 syp.
 9. Analýza hnojovice vykonaná firmou BIOTEC energy servis, s.r.o. dňa 03. 02. 2016.
 10. Záznam o pravidelnom odbornom školení pracovníkov o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke, o svojich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať podľa prevádzkovej dokumentácie pri vedení prevádzkovej evidencie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie pri prevádzke zo dňa 06. 01. 2014 a 11. 01. 2015.

Dňa 02. 03. 2016 boli Inšpektorátu elektronicky zaslané nasledovné podklady:

1. Protokol o vykonaní deratizačných prác firmou ASANAS spol. s.r.o. mesačne za rok 2014.
2. Protokol o vykonaní deratizačných prác firmou ASANAS spol. s.r.o. za obdobie január až august 2015.
3. Protokoly o vykonanej práci – deratizácia, ktorú vykonala firma ADDA, spol. s r.o. nasledovne:
 - ev. č. 506 zo dňa 26. 10. 2015;
 - ev. č. 515 zo dňa 02. 11. 2015;

- ev. č. 547 zo dňa 15. 12. 2015;
- ev. č. 555 zo dňa 19. 01. 2015.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.1.7:

Prevádzkovateľ je povinný umožniť zamestnancom príslušného orgánu štátnej správy inšpekcii, alebo týmto orgánom povereným osobám vstup do prevádzky, kontrolu prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní na zistenie množstva znečisťujúcich látok, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, predkladať im potrebné doklady, zhotoviť fotodokumentáciu a videodokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

2. Podmienka II.A.2.1:

Prevádzka bude prevádzkovaná počas jednotlivých chovných cyklov nepretržite v pracovných dňoch aj v dňoch pracovného pokoja.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

3. Podmienka II.A.5.12:

Splaškové odpadové vody musia byť zachytávané v žumpe a musia byť vyvážané na zneškodnenie prevádzkovateľom, oprávnenou organizáciou na základe platnej zmluvy o odbere a vyčistení odpadových vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Dňa 22. 02. 2016 prevádzkovateľ elektronicky zaslal zmluvu o vývoze splaškových vôd a tekutého hnoja uzatvorenú s dodávateľom Letoni s.r.o. zo dňa 01. 01. 2013, v ktorom je dodávateľ zaviazaný, že bude likvidovať splaškové vody v zmluvnej ČOV. Splaškové odpadové vody z administratívnej budovy sú zachytávané do žumpy vedľa budovy, ktorá bola v čase kontroly plná do 1/2 objemu. Splaškové odpadové vody zo sociálnej miestnosti (šatne) sú zachytávané do ďalšej žumpy, ktorá bola v čase kontroly prázdna. Ďalej prevádzkovateľ zaslal prevádzkový denník – záznam o vykonanej kontrole plnenia žumpy na splaškové vody

od 11. 06. 2014 do 09. 02. 2016 a doklady (faktúry) za vyprázdňovanie žumpy na administratívnu budovu, šatne a kafilérny box od 06. 06. 2014 do 19. 02. 2016 nasledovne:

- č. 2014/093 vyhotovená dňa 14. 07. 2014,
- č. 2014/117 vyhotovená dňa 15. 10. 2014,
- č. 2014/130 vyhotovená dňa 04. 12. 2014,
- č. 2015/019 vyhotovená dňa 28. 02. 2015,
- č. 2015/048 vyhotovená dňa 24. 05. 2015,
- č. 2015/088 vyhotovená dňa 17. 08. 2015,
- č. 2015/113 vyhotovená dňa 10. 10. 2015,
- č. 2016/003 vyhotovená dňa 14. 02. 2016.

4. Podmienka II.A.5.14:

Za účelom zníženia prašnosti čistiť prístupovú komunikáciu, vnútorné komunikácie a spevnené plochy.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase kontroly boli komunikácie znečistené blatom z dôvodu dlhotrvajúceho dažďa a z dôvodu vykonávaných rekonštrukčných prác. Dňa 22. 02. 2016 prevádzkovateľ elektronicky zaslal doklady (faktúry) za čistenie areálu nasledovne:

- faktúra č. FV1400223 zo dňa 21. 07. 2014;
- faktúra č. FV1500110 zo dňa 23. 04. 2015;
- faktúra č. FV1500410 zo dňa 21. 09. 2015;
- faktúra č. FV1500543 zo dňa 23. 11. 2015.

Dodávateľom bol Jozef Čapkovič.

5. Podmienka II.A.5.17.:

Z hľadiska úspory vody je prevádzkovateľ povinný čistiť maštale vysokotlakovými čističmi.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase kontroly prevádzkovateľ predložil prevádzkový denník o vykonaných dezinfekčných prácach od 06. 06. 2014 do 19. 02. 2016. Dňa 22. 02. 2016 prevádzkovateľ elektronicky zaslal doklady (faktúry) o zakúpení vysokotlakových čističov od firmy Kärcher nasledovne:

- faktúra č. 6230100778 zo dňa 21. 08. 2015 (2 ks vysokotlakových čističov);

- faktúra č. 6230101243 zo dňa 28. 08. 2015 (2 ks vysokotlakových čističov).

Pred zakúpením vyššie uvedených čističov sa v prevádzke používali čističe značky Nilfisk Poseidon 7-67 FA.

6. Podmienka II.C.1.1:

Na dezinfekciu a deratizáciu chovných hál sa zakazujú používať látky s obsahom alebo tvorbou formaldehydu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Dňa 22. 02. 2016 prevádzkovateľ elektronicky zaslal zoznam používaných dezinfekčných a deratizačných prípravkov. Na dezinfekciu sa v prevádzke používa VIRKON S, ktorý neobsahuje a ani netvorí formaldehyd.

Na deratizáciu sa v prevádzke používajú nasledovné prípravky:

- Broder (drvená kukurica, rybia múčka, brodifacoum);
- Broder (vlastná drvená kukurica, rybia múčka, brodifacoum);
- Protect extr. kocka;
- Hubex, Storm – bloky;
- Phostoxin T;
- Protect, Kilrat Plus, Ratimor – sáčky.

Prípravky používané na deratizáciu neobsahujú a ani netvorí formaldehyd. Dňa 02. 03. 2016 prevádzkovateľ zaslal protokoly o vykonaných prácach – deratizácia, ktoré sú uvedené v časti použité doklady v bodoch 1. až 3.

7. Podmienka II.C.1.3:

Prevádzkovateľ zabezpečí kapacitu uskladnenia hnojovice na jej 4 mesačnú produkciu v súlade s vyhláškou MP SR č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase kontroly prevádzkovateľ predložil situačnú mapku, v ktorej boli uvedené aj objemy jednotlivých zásobníkov na hnojovicu. V prevádzke je umiestnených sedem nadzemných veľkokapacitných zásobníkov (fy. Vítkovice) nasledovne:

- 5 kusov s objemom 1 563 m³;

- 2 kusy s objemom 991 m³.

Celková kapacita zásobníkov je teda 9 797 m³.

Dňa 22. 02. 2016 prevádzkovateľ zaslal údaje o mesačnej produkcii hnojovice z prevádzky, ktorá je 1 601,20 m³. Z tohto vyplýva, že celková produkcia hnojovice z prevádzky za 4 mesiace je 6 404, 80 m³. Celková kapacita zásobníkov je 9 797 m³, ktorá pokrýva 4-mesačnú produkciu hnojovice z prevádzky.

8. Podmienka II.C.1.4:

Rozširovaním chovu ošípaných je potrebné rozširovať aj kapacity uskladnenia hnojovice so 4 mesačnou rezervou.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Rozšírenie chovu v predmetnej prevádzke nebolo výrazné a tým aj produkcia hnojovice sa nezvýšila výrazne. Kapacita uskladnenia hnojovice v zásobníkoch je postačujúca aj s miernym rozšírením chovu, preto nebolo potrebné rozšíriť túto kapacitu.

9. Podmienka II.C.1.5:

Prevádzkovateľ je povinný využívať v maximálnej možnej miere enzymatické prípravky pri kŕmení a prípravky rozkladajúce hnojovicu v štádiu skladovania.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ používa na kŕmenie zmesi uvedené v zozname použitých dokladov v bode 8., ktoré obsahujúce enzymatické látky znižujúce emisie do ovzdušia.

10. Podmienka II.C.1.6:

Prevádzkovateľ je povinný používať fázové kŕmenie, krmivá s nízkym obsahom nespracovaných bielkovín a nízkym celkovým obsahom fosforu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ používa v prevádzke fázové kŕmenie, krmivá s nízkym obsahom nespracovaných bielkovín a nízkym obsahom fosforu uvedených v zozname použitých dokladov v bode 8.

11. Podmienka II.C.1.7:

Skladovacie nádrže na hnojovicu, zberné žľaby a prečerpávacie nádrže musia byť prekryté pevným vekom, stanovou konštrukciou, príp. plávajúcou pokrývkou (fólia, slama, krusta).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Žumpy na hnojovice (celkovo 14 ks) sú prekryté pevným vekom. V prevádzke sa nachádza celkovo 7 zásobníkov na hnojovicu, z ktorých okrem zásobníka č. 5 boli všetky plné hnojovicou. Zásobníky č. 2 a 4 sú prekryté hrubou vrstvou krusty. Zásobníky č. 1, 3, 6 a 7 majú vytvorenú krustu iba po okrajoch. Zásobník č. 5 sa naplňuje. Manipulačná plocha je nezastrešená, betónová a vyspádovaná do prečerpávacej nádrže, nad ktorou sa nachádza. Pri vyskladňovaní nádrží stojí cisternové vozidlo na manipulačnej ploche. V prípade úniku hnojovice táto vytečie na spádovanú plochu a späť do prečerpávacej nádrže.

12. Podmienka II.C.1.8:

Ustajnenie ošípaných musí byť na plne roštovej príp. 1/3 čiastočne roštovej podlahe so zošíkmenou podlahou.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Podlahu v halách č. 1 až 7 tvorí 2/3 betónový rošt a 1/3 pevná podlaha.

Podlahu v hale č. 9 tvorí celý betónový rošt, odstavčatá majú 1/3 prekrytú gumenou podložkou.

Podlaha v halách č. 8, 10 a 11 je plastová celoroštová.

Podlahu v halách č. 12 a 14 tvorí 2/3 ekorošt (ako keby bola plná podlaha, veľmi široké roštnice a malé štrbiny) a 1/3 rošt.

Podlahu v halách č. 13 a 15 tvorí 50 % rošt a 50 % pevná podlaha.

13. Podmienka II.C.1.9:

Z dôvodu zníženia emisií do ovzdušia je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zníženie povrchu hnojovice, z ktorej emisie unikajú, odpratanie hnojovice z priestorov ustajnenia do externých skladovacích priestorov, kontrolu pH hnojovice, využitie hladkých povrchov z dôvodu dôslednejšej hygieny.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Dňa 22. 02. 2016 prevádzkovateľ elektronicky zaslal doklad o analýze hnojovice, ktorú vykonala firma BIOTEC energy servis, s.r.o. za účelom kontroly pH hnojovice. Zistená hodnota pH hnojovice zo dňa 03. 02. 2016 bola 6,820. Prevádzkovateľ má zabezpečený znížený povrch hnojovice (pevným vekom na žumpách, krustou na povrchu zásobníkov na hnojovicu) a využíva hladké povrchy.

14. Podmienka II.F.1.8:

Skladovanie nafty zabezpečiť tak, aby pri porušení nádob na naftu nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

V prevádzke sa využíva náhradný mobilný dieselaagregát, ktorý je dovážaný na prevádzku spolu s naftou iba v prípade potreby. V prevádzke sa za normálnych okolností neskladuje nafta.

15. Podmienka II.F.1.10:

Zabezpečiť náhradný zdroj energie v prípade výpadku el. energie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

16. Podmienka II.F.1.13:

Zabezpečiť predchádzanie haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným školením pracovníkov (1x ročne) o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke, o svojich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať podľa prevádzkovej

dokumentácie pri vedení prevádzkovej evidencie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie pri prevádzke. O školeniach musí byť spísaný záznam.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase kontroly prevádzkovateľ predložil spísaný záznam o školenia zo dňa 06. 01. 2014 a 11. 01. 2015.

17. Podmienka II.I.6.2:

Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov predkladať každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok inšpekcií hlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s nimi.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Dňa 26. 01. 2015 bolo Inšpektorátu doručené Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2014. Dňa 01. 02. 2016 bolo Inšpektorátu doručené Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2015, ktoré bolo podané na poštu dňa 28. 01. 2016. Inšpektorát konštatuje, že prevádzkovateľ dodržal podmienku, nakoľko predložil toto hlásenie za roky 2014 a 2015 do 31. januára nasledujúceho roka.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.A.1.7
2. II.A.2.1
3. II.A.5.12
4. II.A.5.14
5. II.A.5.17
6. II.C.1.1
7. II.C.1.3
8. II.C.1.4
9. II.C.1.5
10. II.C.1.6
11. II.C.1.7
12. II.C.1.8

- 13. II.C.1.9
- 14. II.F.1.8
- 15. II.F.1.10
- 16. II.F.1.13
- 17. II.I.6.2

Nie je možné vyhodnotiť

- 1. II.F.1.8

M. Podpisy

Inšpektor:

Mgr. Helena Imrichová, PhD.


Číslo preukazu: 469



Inšpektor:

RNDr. Martin Jursa

Číslo preukazu: 495

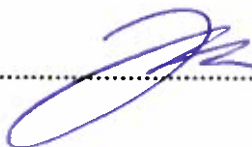

Inšpektor:

Ing. Ingrid Pojezdalová

Číslo preukazu: 507



Inšpektor:

Ing. Monika Szalaiová

Číslo preukazu: 468

